



УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ВОДОНЕСУЩИХ ТРЕЩИН В ОБДЕЛКАХ АВТОМОБИЛЬНОГО ТОННЕЛЯ

ПРОБЛЕМА: в железобетонных обделках эксплуатируемого автомобильного тоннеля наблюдается ряд водонесущих трещин, в результате чего происходит фильтрация воды и постепенное подтопление тоннеля.

РЕШЕНИЕ: следует провести работы по эластичной герметизации железобетонных участков тоннеля с подвижными водонесущими трещинами.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ:

«ПеноПурФом» Н (НР, Р)

соотношение компонентов А:Б по объему 1,0:1,0

«ПенесплитСил»

соотношение компонентов А:Б по объему 1,0:1,0

«ПенесплитСил С»

соотношение компонентов А:Б по объему 2,0:1,0

«Пенекрит» 1 кг/180 мл воды


ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ:

- Перфоратор
- Насос для инъектирования смол
- Набор инъекторов (пакеров)
- Низкооборотистая дрель (напряжение-220В; мощность- от 1000 Вт; частота 250-500 об/мин)
- Мерная ёмкость для воды
- Ёмкость из мягкого пластика для приготовления раствора материала «Пенекрит»
- Безмен

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ:


Работы по приготовлению рабочих составов материалов производить в щелочестойких резиновых перчатках, респираторе, защитных очках и резиновых сапогах.

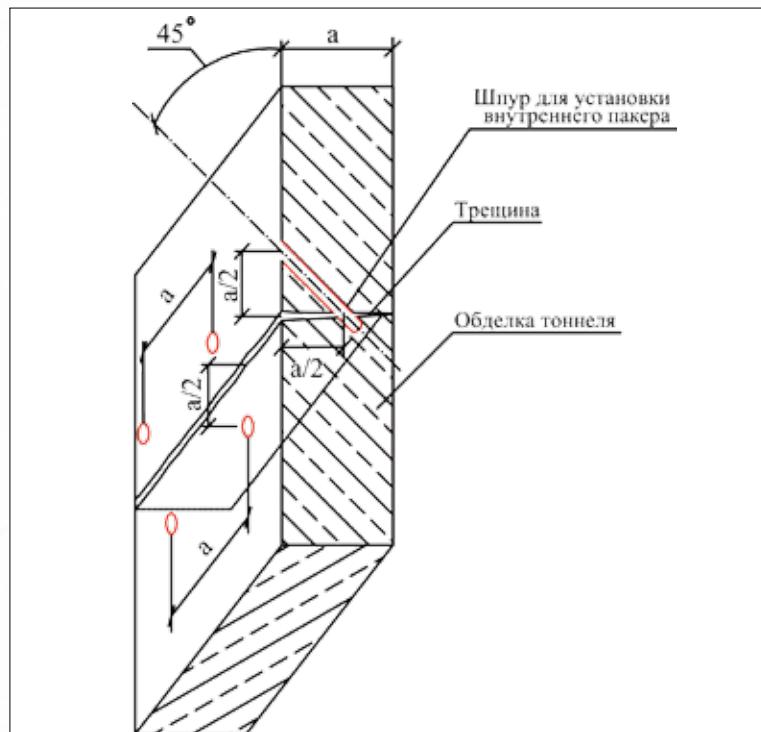

1. Пробурить шпуры с двух сторон трещины диаметром равным или немного больше диаметра инъектора под углом 45° к поверхности конструкции таким образом, чтобы пересечь полость

водонесущей трещины. По возможности шпуры бурятся в шахматном порядке.

2. После бурения шпуров установить инъекторы (пакеры).

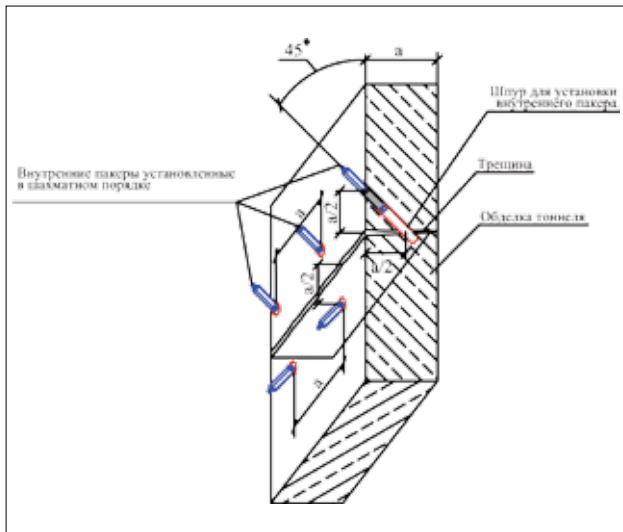

3. Далее произвести их уплотнение и фиксацию путем сжатия резинового уплотнителя при закручивании корпуса инъектора в бетон.

4. Для устранения фильтрации воды сквозь трещину произвести приготовление двухкомпонентной полиуретановой гидроактивной смолы «ПеноПурФом» (модификация пены подбирается конкретно в соответствии с активностью устранием течи путем пробного инъектирования).


5. Перед нагнетанием полиуретановых гидроактивных смол следует выкрутить обратные клапаны из инъектора, кроме первого, через который производят первое инъектирование.

6. Как только в соседнем инъекторе появится пена или вода, необходимо установить обратный клапан и присоединить к нему головку насоса и продолжить инъектирование.

7. Процедуру повторить от инъектора к инъектору, в некоторых случаях необходимо повторение этой процедуры до полного устранения течи.


8. Приготовить двухкомпонентную смолу «ПеноСплитСил», так как «ПеноПурФом» служит времененным материалом для устранения течи – со временем вода заполняет все поры через тонкие перегородки. При инъектировании «ПеноСплитСил» нужно успеть до момента, когда пена «ПеноПурФом» наберет прочность, т.е. 30-60 минут после её инъектирования.

9. «ПеноСплитСил» следует инъектировать с таким же давлением, что и «ПеноПурФом», при необходимости нужно заменить обратные клапана.

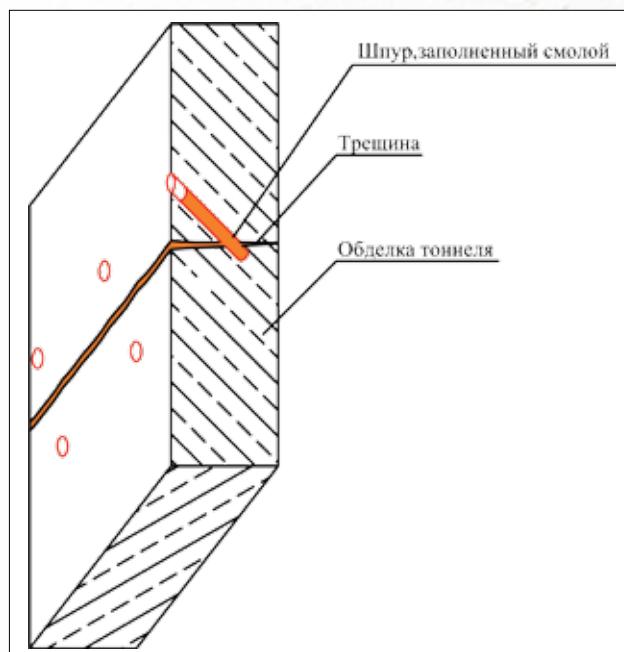

10. Приготовить раствор швового гидроизоляционного материала «Пенокрит».

11. После остановки течи и полной герметизации трещины пакеры демонтировать и зачеканить отверстия шовным безусадочным материалом «Пенокрит».

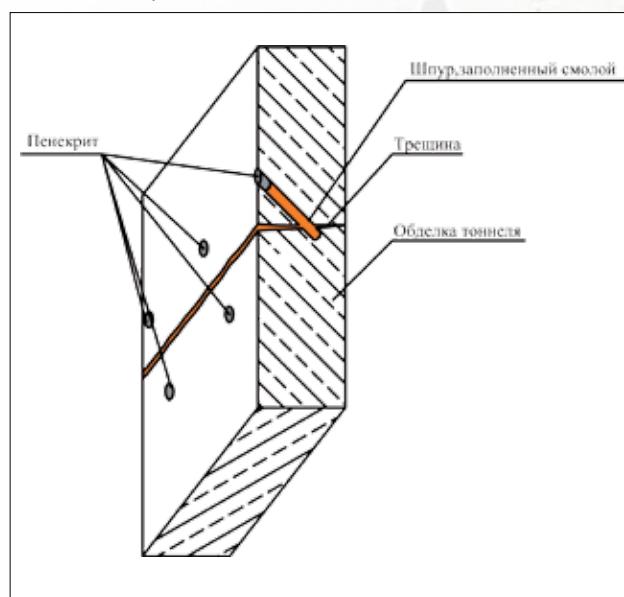

12. После окончания работ насос промыть компонентом и заполнить гидравлическим маслом.

**Подготовил
Александр СЕМЕНОВ,
технолог ЗАО «ГК «Пенетрон-Россия»**

